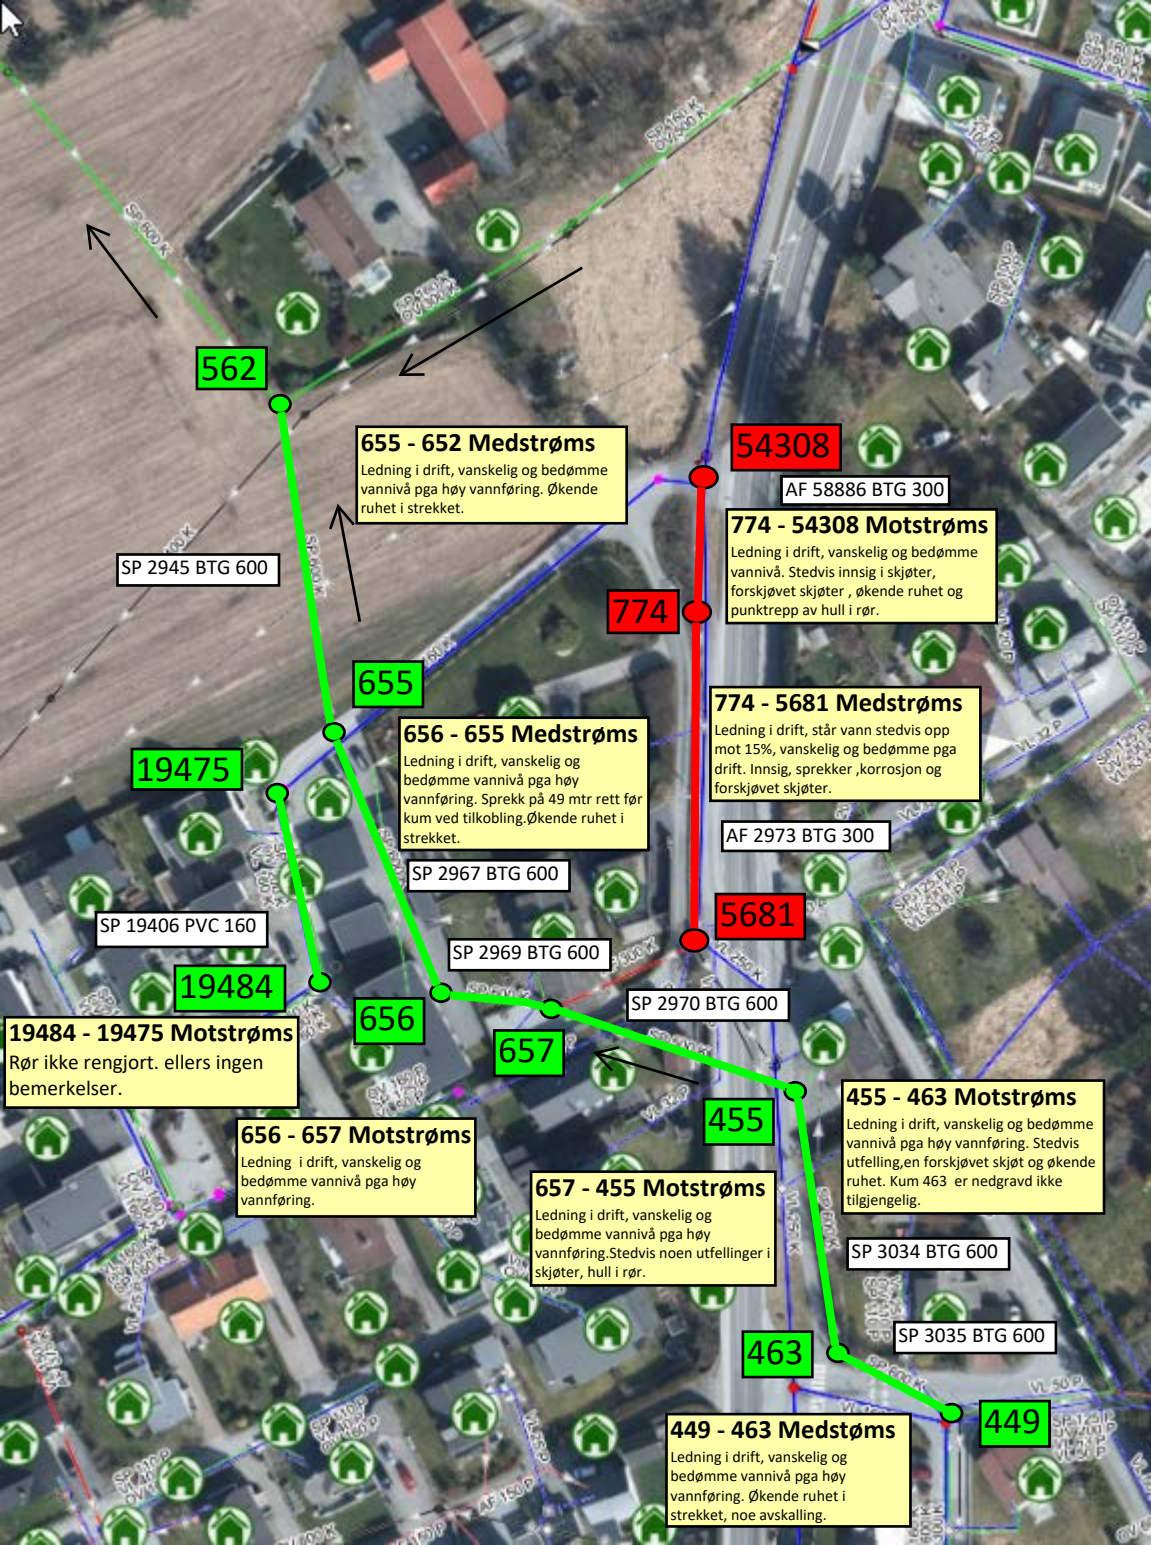
562
655 - 652 Medstrøms
Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannivå pga høy vannføring. Økende ruhet i strekket.
54308
AF 58886 BTG 300
774 - 54308 Motstrøms
Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannivå. Stedvis innsig i skjøter, forskjøvet skjøter , økende ruhet og punktrepp av hull i rør.
SP 2945 BTG 600
774
655
774 - 5681 Medstrøms
Ledning i drift, står vann stedvis opp mot 15%, vanskelig og bedømme pga drift. Innsig, sprekker ,korrosjon og forskjøvet skjøter.
656 - 655 Medstrøms
Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannivå pga høy vannføring. Sprekk på 49 mtr rett før kum ved tilkobling.Økende ruhet i strekket.
19475
AF 2973 BTG 300
SP 2967 BTG 600
5681
SP 19406 PVC 160
SP 2969 BTG 600
19484
SP 2970 BTG 600
656
657
19484 - 19475 Motstrøms
Rør ikke rengjort. ellers ingen bemerkelser.
455
455 - 463 Motstrøms
Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannivå pga høy vannføring. Stedvis utfelling,en forskjøvet skjøt og økende ruhet. Kum 463 er nedgravd ikke tilgjengelig.
656 - 657 Motstrøms
Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannivå pga høy vannføring.
657 - 455 Motstrøms
Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannivå pga høy vannføring.Stedvis noen utfellinger i skjøter, hull i rør.
SP 3034 BTG 600
SP 3035 BTG 600
463
449
449 - 463 Medstøms
Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannivå pga høy vannføring. Økende ruhet i strekket, noe avskalling.