

Strekkinspeksjon - 25.09.2024 - 2970

Dato 25.09.2024	Kamera SR50	Avrenning Drift	Lsid 2970	No 7
Prosjektnavn Granneskroken	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil Avd 7	Operatør Håvard	Skadepoeng 0

By/Sted Sola	Oppstrøms Kum 455	Rørlengde [mm] 2 000
Adresse/Gate Grannessletta	Opp. kum type	Total lengde [m] 46,97
Overlate forhold	Nedstrøms Kum 657	Inspisert lengde [m] 46,97
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår
Diameter sirkulær 600mm	Inspeksjonsformål planmessig kartlegging av tilstand	
Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med kameratraktor	
Renoveringsmetode:	Inspeksjons retning 2	
Foringsmateriale:	Rengjøring Rengjort	
Rørmateriale Betong	Anmerkning/Generell kommentar Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannnivå. Stedvis noen utfellinger i skjøter, hull i rør.	

1:346	m +	Kode	Observasjon	Grad	Vann
657	0.00	SI	Start inspeksjon, 0% / i kum	0 %	
	0.00	S01 KS1	1 Økende ruhet (rørveggen er noe påvirket), av 12 Kl. til 12 Kl., Start	1,00	0 %
	6.59	TK-PG	Tilkopling. Prefabrikkert grenrør på 9 Kl.	0 %	
	27.54	UB1-U	Reduksjon i tverrsnittsareal er 5 % eller mindre, utfelling på 2 Kl.	1,00	0 %
	30.74	SB3	Rørbiter har løsnet eller mangler, utstrekning 2 - 4 timer av 11 Kl. til 1 Kl.	3,00	0 %
	33.02	UB1-U	Reduksjon i tverrsnittsareal er 5 % eller mindre, utfelling på 12 Kl.	1,00	0 %
	33.43	SB3-K	Rørbiter har løsnet eller mangler, utstrekning 2 - 4 timer, kompleks av 11 Kl. til 1 Kl.	3,00	0 %
	46.97	IF	Inspeksjon fullført / i kum	0 %	
455	46.97	E01 KS1	1 Økende ruhet (rørveggen er noe påvirket), av 12 Kl. til 12 Kl., Ende	1,00	0 %



TK-PG - 6,59 m



UB1-U - 27,54 m



SB3 - 30,74 m




SB3 - 30,74 m



UB1-U - 33,02 m

Strekkinspeksjon - 25.09.2024 - 2970

Dato 25.09.2024	Kamera SR50	Avrenning Drift	Lsid 2970	No 7
Prosjektnavn Granneskroken	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil Avd 7	Operatør Håvard	Skadepoeng 0

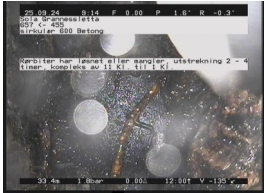

SB3-K - 33,43 m



SB3-K - 33,43 m

Strekkbilder - 25.09.2024 - 2970

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
Sola	Grannessletta	25.09.2024	2970	7



Grannessletta_657_47768.jpg, 00:01:41, 6.59m
Tilkopling. Prefabrikkert grenrør på 9 Kl.



Grannessletta_657_3290.jpg, 00:04:03, 27.54m
Reduksjon i tverrsnittsareal er 5 % eller mindre, utfelling på 2 Kl.



Grannessletta_657_53113.jpg, 00:04:40, 30.74m
Rørbiter har løsnet eller mangler, utstrekning 2 - 4 timer av 11 Kl. til 1 Kl.




Grannessletta_657_60614.jpg, 00:04:40, 30.74m
Rørbiter har løsnet eller mangler, utstrekning 2 - 4 timer av 11 Kl. til 1 Kl.

Strekkbilder - 25.09.2024 - 2970

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
Sola	Grannessletta	25.09.2024	2970	7



Grannessletta_657_56402.jpg, 00:05:52, 33.02m
Reduksjon i tverrsnittsareal er 5 % eller mindre, utfelling på 12 Kl.

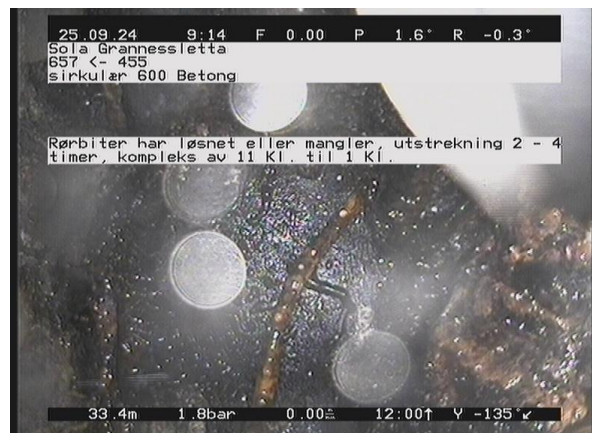

Grannessletta_657_65149.jpg, 00:06:05, 33.43m
Rørbiter har løsnet eller mangler, utstrekning 2 - 4 timer, kompleks av 11 Kl. til 1 Kl.



Grannessletta_657_56231.jpg, 00:06:05, 33.43m
Rørbiter har løsnet eller mangler, utstrekning 2 - 4 timer, kompleks av 11 Kl. til 1 Kl.