


## Strekkinspeksjon - 25.09.2024 - 3035

Dato <b>25.09.2024</b>	Kamera <b>SR50</b>	Avrenning <b>Drift</b>	Lsid <b>3035</b>	No <b>5</b>
Prosjektnavn <b>Granneskroken</b>	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil <b>Avd 7</b>	Operatør <b>Håvard</b>	Skadepoeng <b>0</b>

By/Sted <b>Sola</b>	Oppstrøms Kum <b>449</b>	Rørlengde [mm] <b>2 000</b>
Adresse/Gate <b>Marknesringen</b>	Opp. kum type	Total lengde [m] <b>22,85</b>
Overlate forhold	Nedstrøms Kum <b>463</b>	Inspisert lengde [m] <b>22,85</b>
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår

Diameter <b>sirkulær 600mm</b>	Inspeksjonsformål <b>planmessig kartlegging av tilstand</b>
Ledningstype <b>Spillvann</b>	Inspeksjonsmetode <b>rørinspeksjon med kameratraktor</b>
Renoveringsmetode:	Inspeksjons retning <b>1</b>
Foringsmateriale:	Rengjøring <b>Rengjort</b>
Rørmateriale <b>Betong</b>	Anmerkning/Generell kommentar <b>Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannivå pga høy vannføring. Økende ruhet i strekket, noe</b>

1:169	m +	Kode	Observasjon	Grad	Vann
<b>449</b>	0.00	SI	Start inspeksjon, 0% / i kum	0 %	
	0.50	S01 KS2	Korrosjon/Slitasje 2, I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt eller rustutfelling av 12 Kl. til 12 Kl., Start	2,00	0 %
	11.57	SB1	Avskalling i stive rør eller teglstein er delvis løse på 3 Kl.	1,00	0 %
	18.63	PT	Plugget tilkobling på 3 Kl.	0 %	
	20.62	PT	Plugget tilkobling på 9 Kl.	0 %	
	22.85	E01 KS2	Korrosjon/Slitasje 2, I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt eller rustutfelling av 12 Kl. til 12 Kl., Ende	2,00	0 %
<b>463</b>	22.85	IF	Inspeksjon fullført / i kum	0 %	

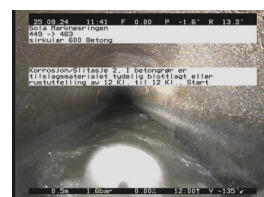

KS2 - 0,50 m



SB1 - 11,57 m



PT - 18,63 m



PT - 20,62 m

## Strekkbilder - 25.09.2024 - 3035

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
Sola	Marknesringen	25.09.2024	3035	5



Marknesringen\_449\_39634.jpg, 00:00:15, 0.50m  
Korrosjon/Slitasje 2, I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt eller rustutfelling av 12 Kl. til 12 Kl., Start



Marknesringen\_449\_8179.jpg, 00:01:33, 11.57m  
Avskalling i stive rør eller teglstein er delvis løse på 3 Kl.



Marknesringen\_449\_45307.jpg, 00:02:34, 18.63m  
Plugget tilkobling på 3 Kl.



Marknesringen\_449\_34612.jpg, 00:03:00, 20.62m  
Plugget tilkobling på 9 Kl.