

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2026-06-15**Lokasjon** Stovner Senter 14A, Oslo**Kunde** Boligbygg Oslo KF**Kontakt** Igor Kozlov-Sjøstrand**Epost** igor.kozlov-sjostrand@bby.oslo.kommune.no**Telefon** 41543922**Merking****Operatør** Lars Rambøll**Til stede** Operatør og hjelpemann**Bilder** Last ned bilder fra rapporten (<https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/zippedImages>).**Vedlegg** [Observasjon og graderinger T25 2012 rev. 1.pdf](https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/attachment/38614ee2aff099f538e65897636804820debaf52.pdf) (<https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/attachment/38614ee2aff099f538e65897636804820debaf52.pdf>)[TT-Teknikk samlebrochure 2023.pdf](https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/attachment/ec137f4f6e57f87e944c43fe07a4e9b0cb598e9d.pdf) (<https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/attachment/ec137f4f6e57f87e944c43fe07a4e9b0cb598e9d.pdf>)[stovner senter 14A.pdf](https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/attachment/ad8e69d7ee42fd2633cb17e438a3c05bd183a1b4.pdf) (<https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/attachment/ad8e69d7ee42fd2633cb17e438a3c05bd183a1b4.pdf>)

Beskrivelse

Rørinspeksjon av bunn/uttrekksledninger ønsker også film av stamme

Innhold:

[Stakeluke 1 til opplegg](#)[Stakeluke 1 forbi 2 og bor til 3](#)[stakeluke 3 forbi stakeluk 4 ut til ofentlig](#)[Stamme 1](#)[Stamme 2](#)

Stakeluke 1 til opplegg

Dato 2026-06-15	Oppdragsgiver Boligbygg Oslo KF	Kontakt Igor Kozlov-Sjøstrand	Operatør Lars Rambøll	Adresse Stovner Senter 14A, Oslo	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Stakeluke 1 til opplegg	Til opplegg	Retning Motstrøms			
Dimensjon 125	Material Plast	Avrenning Opphold	Rørtype Avløp felles	Forarbeid Ikke rengjort	Kameratype Slukkamera

Anmerkning
Fett på sidene, vann ligene i rørene. Og skade på oppleget


1:464	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-BL	Stakeluke 1 til opplegg		
	0,00m	KS1	Korrosjon/slitasje, Gradering 1, KI 12-12	1	
	0,00m	DE-100	Dimensjonsendring til 100		
	1,12m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	2,73m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 8-11		
	4,36m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 8-11		
	5,67m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 1-4		
	10,68m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 7-12		
	10,97m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 12-5		
	15,07m	RE-KL06	Retningsendring, KI 6-12		
	15,91m	IF	Inspeksjon fullført		
	16,01m	SR4	Sprekker, Gradering 4, KI 12-3	4	
	27,00m	UB2-5-15%-F	Rust, fett og sedimenter, Gradering 2, Type: Fett, KI 4-5,7-8	2	

Sammendrag
Her er det sprek/skade hull i rør. Dette er noe som må utbederes fortes mulig.

Foto fra Stakeluke 1 til opplegg



KS 0,00m Korrosjon/slitasje, Gradering 1, KI 12-12

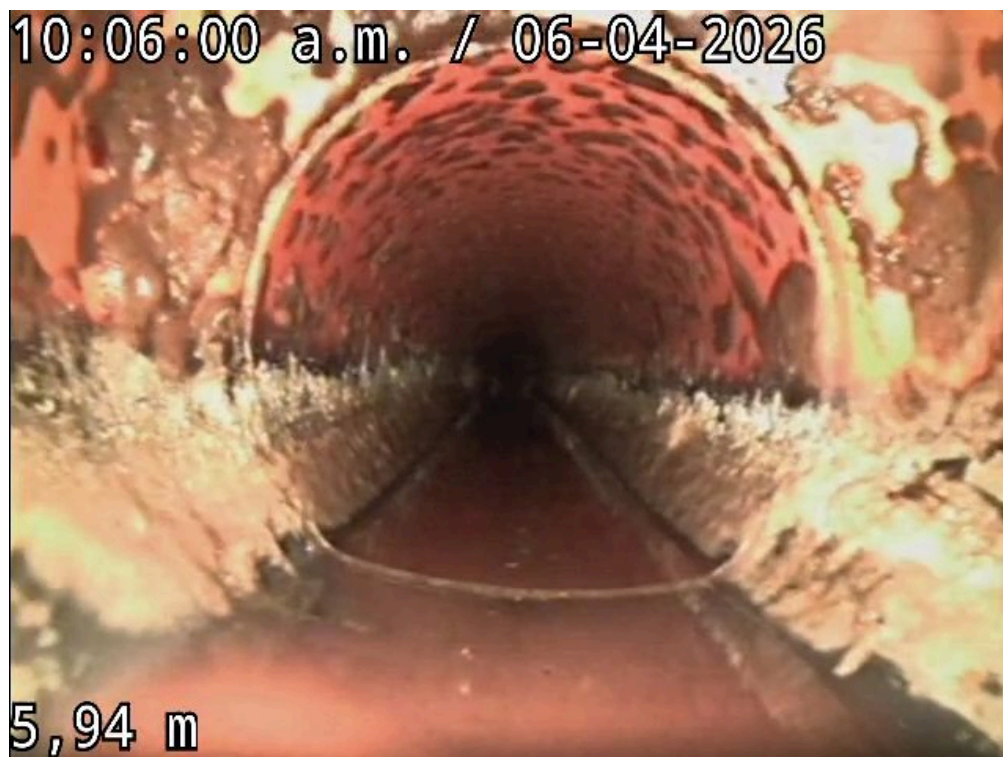

DE 0,00m Dimensjonsendring til 100


10:05:24 a.m. / 06-04-2026



1,12 m

VN 1,12m Vannivå, Gradering 2

10:05:32 a.m. / 06-04-2026

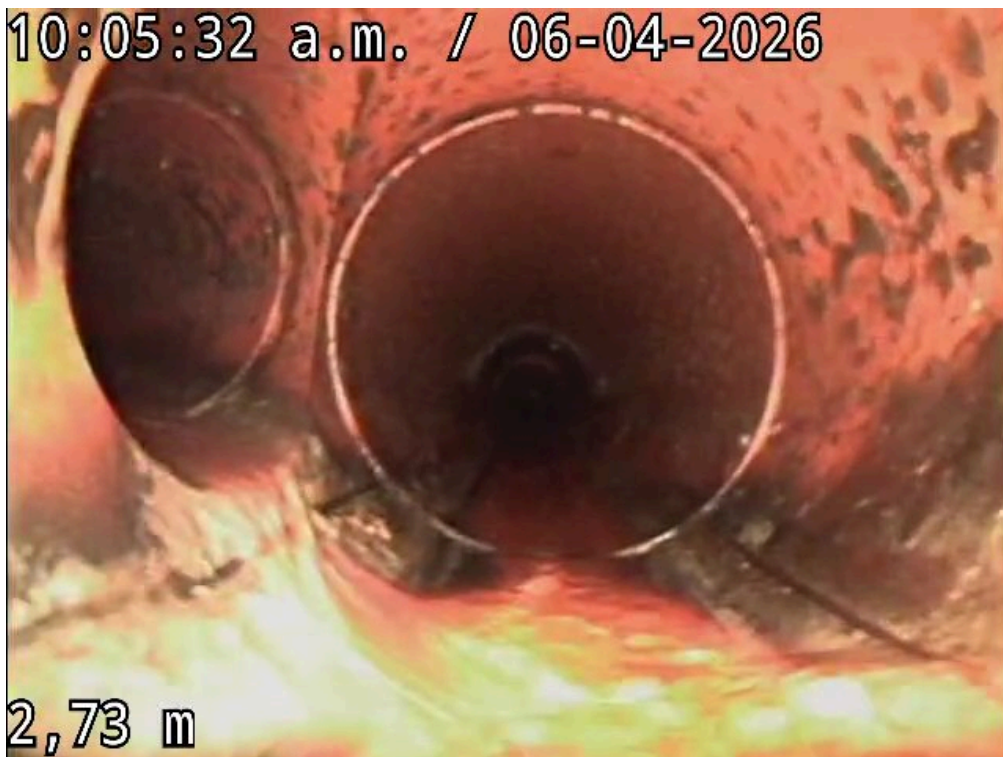

2,73 m

TK 2,73m Tilkopling, Type: Prefabrikert, Kl 8-11

10:05:43 a.m. / 06-04-2026



4,36 m

TK 4,36m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 8-11

10:05:56 a.m. / 06-04-2026



5,67 m

TK 5,67m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4

10:06:28 a.m. / 06-04-2026



10,68 m

TK 10,68m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-12

10:06:32 a.m. / 06-04-2026



10,97 m

TK 10,97m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 12-5


10:06:59 a.m. / 06-04-2026



15,07 m

RE 15,07m Retningsending, KI 6-12


10:07:06 a.m. / 06-04-2026

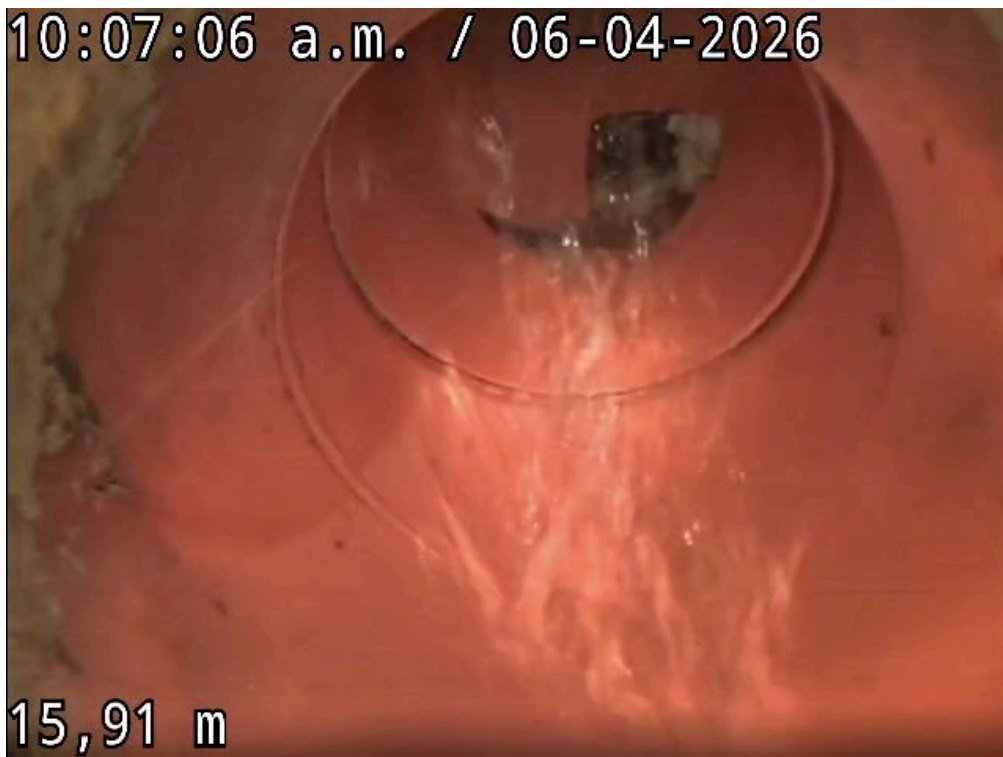

15,91 m

IF 15,91m Inspeksjon fullført


10:07:07 a.m. / 06-04-2026

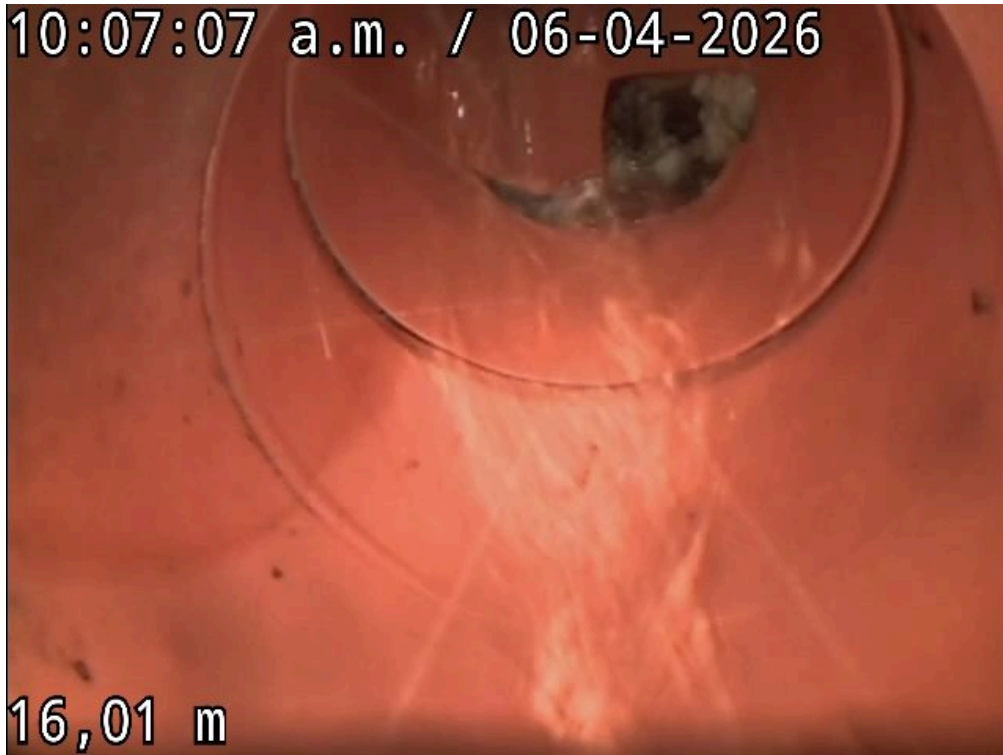

16,01 m

SR 16,01m Sprekker, Gradering 4, KI 12-3


10:05:20 a.m. / 06-04-2026

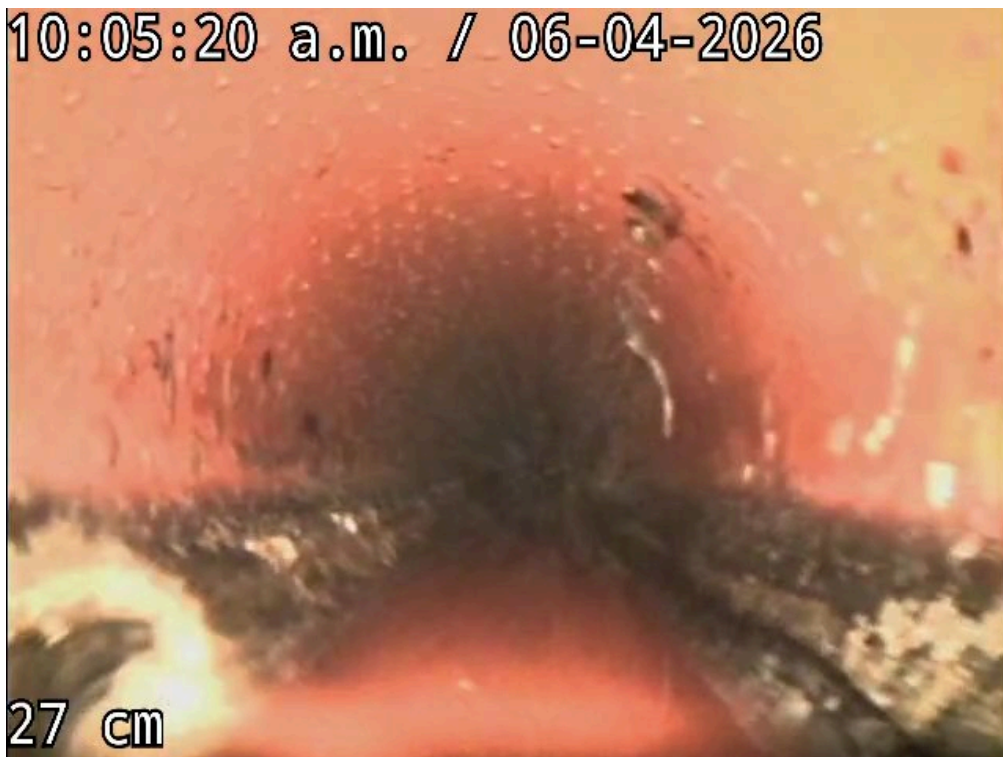

27 cm

UB 27,00m Rust, fett og sedimenter, Gradering 2, Type: Fett, KI 4-5,7-8

10:07:22 a.m. / 06-04-2026

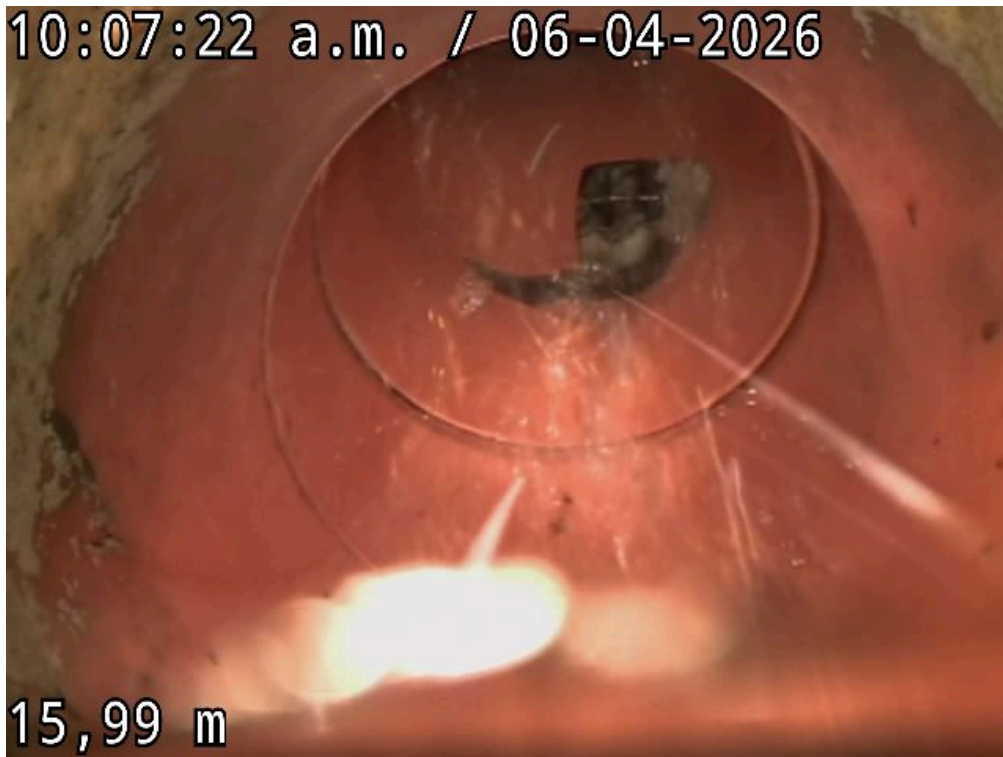

15,99 m

10:07:15 a.m. / 06-04-2026



16 m

Vedlegg fra Stakeluke 1 til opplegg

[IMG_20260604_100723.jpg \(https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/attachment/215eb2747519a3204dedfe22d66ad30def11ec1b.jpg\)](https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/attachment/215eb2747519a3204dedfe22d66ad30def11ec1b.jpg)

[IMG_20260604_100716.jpg \(https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/attachment/2e84ec953ffeeaeb36016c6cc7301722b025bf0a.jpg\)](https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/attachment/2e84ec953ffeeaeb36016c6cc7301722b025bf0a.jpg)

0:00 / 2:07

Klikk her for å laste ned videofilen "Stovner_Senter_14A.mp4" (https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/videodownload/73f774e8847a878b4df2377653de671f47319152.mp4/Stovner_Senter_14A.mp4).

Stakeluke 1 forbi 2 og bor til 3

Dato 2026-06-15	Oppdragsgiver Boligbygg Oslo KF	Kontakt Igor Kozlov-Sjøstrand	Operatør Lars Rambøll	Adresse Stovner Senter 14A, Oslo	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Stakeluke 1 forbi 2 og bor til 3	Til stakeluke 3	Retning Medstrøms			
Dimensjon 125	Material Plast	Avrenning Opphold	Rørtype Avløp felles	Forarbeid Ikke rengjort	Kameratype Slukkamera

Anmerkning
Fett på kantene og høye vann nivå

1:375	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-BL	Stakeluke 1 forbi 2 og bor til 3		
	0,18m	KS1	Korrosjon/slitasje, Gradering 1, KI 12-12	1	
	1,16m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-12		
	1,44m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 12-4		
	1,58m	VN1-<5%	Vannivå, Gradering 1	1	
	2,04m	UB2-5-15%-F	Rust, fett og sedimenter, Gradering 2, Type: Fett, KI 4-5,7-8	2	
	7,76m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 8-11		
	8,13m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4		
	12,14m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4		
	12,71m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 8-11		
	14,01m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4		
	18,87m	KM-T	Kum, Type: Tilgjengelig		
	19,16m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4		
	19,43m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-11		
	25,61m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-3		
	25,88m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 8-10		
	30,20m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-11		
	32,24m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-3		
	32,56m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 8-11		
	37,55m	KM-T	Kum, Type: Tilgjengelig		
	37,71m	IF	Inspeksjon fullført		

Sammendrag

Foto fra Stakeluke 1 forbi 2 og bor til 3

10:13:42 a.m. / 06-04-2026

[18 cm]

KS 0,18m Korrosjon/slitasje, Gradering 1, KI 12-12

10:13:52 a.m. / 06-04-2026

1,16 m

TK 1,16m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-12

10:13:59 a.m. / 06-04-2026



1,44 m

TK 1,44m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 12-4

10:14:03 a.m. / 06-04-2026



1,58 m

VN 1,58m Vannivå, Gradering 1

10:14:10 a.m. / 06-04-2026



2,04 m

UB 2,04m Rust, fett og sedimenter, Gradering 2, Type: Fett, KI 4-5,7-8

10:14:45 a.m. / 06-04-2026



7,76 m

TK 7,76m Tilkopling, Type: Prefabikert, KI 8-11

10:14:50 a.m. / 06-04-2026



8,13 m

TK 8,13m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4

10:15:19 a.m. / 06-04-2026



12,14 m

TK 12,14m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4

10:15:32 a.m. / 06-04-2026



12,71 m

TK 12,71m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 8-11


10:15:47 a.m. / 06-04-2026



14,01 m

TK 14,01m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4

10:16:22 a.m. / 06-04-2026

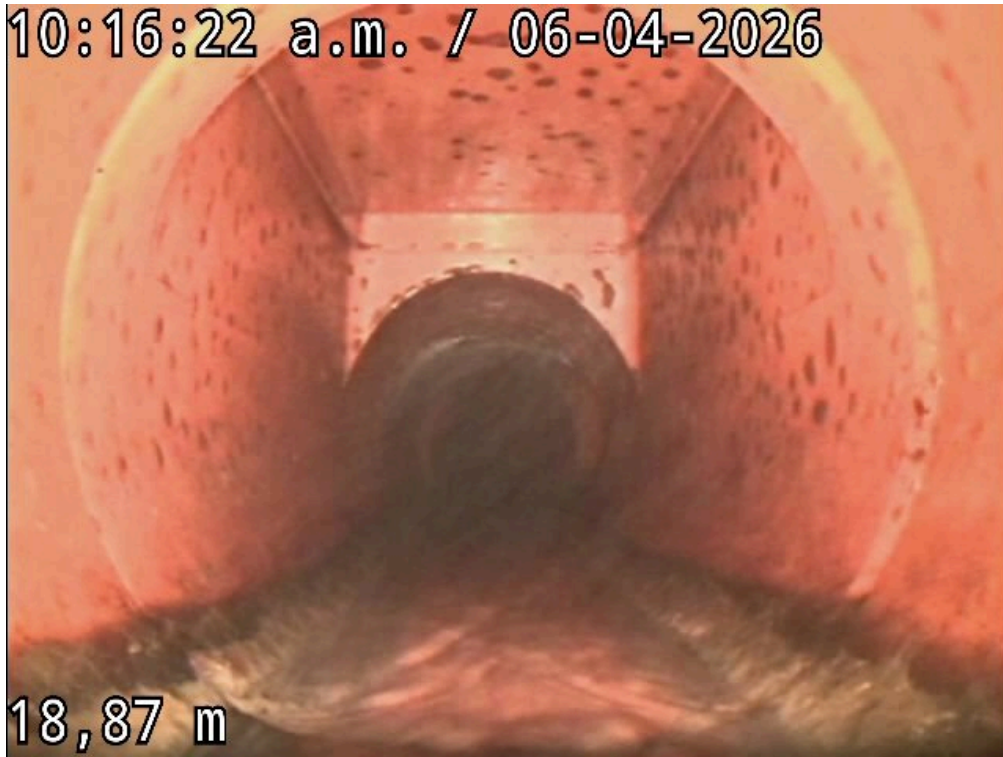

18,87 m

KM 18,87m Kum, Type: Tilgjengelig

10:16:29 a.m. / 06-04-2026



19,16 m

TK 19,16m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4

10:16:33 a.m. / 06-04-2026



19,43 m

TK 19,43m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-11

10:17:13 a.m. / 06-04-2026



25,61 m

TK 25,61m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-3


10:17:21 a.m. / 06-04-2026



25,88 m

TK 25,88m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 8-10

10:17:58 a.m. / 06-04-2026

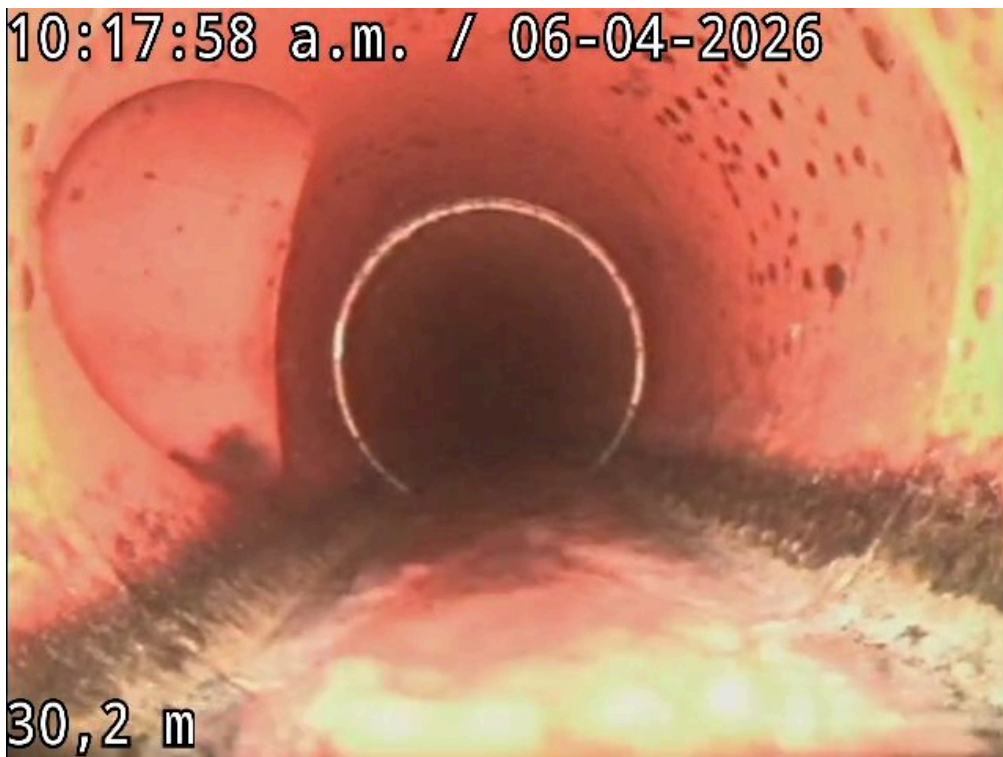

30,2 m

TK 30,20m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-11

10:18:16 a.m. / 06-04-2026



32,24 m

TK 32,24m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-3

10:18:23 a.m. / 06-04-2026



32,56 m

TK 32,56m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 8-11

10:19:03 a.m. / 06-04-2026



37,55 m

KM 37,55m Kum, Type: Tilgjengelig

10:19:05 a.m. / 06-04-2026



37,71 m

IF 37,71m Inspeksjon fullført

0:00 / 5:50

Klikk her for å laste ned videofilen "Stovner_Senter_14A (2).mp4" (https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/videodownload/ac4981be9269b839d2dbeadd1b389ef25f3ab937.mp4/Stovner_Senter_14A%20%282%29.mp4).

stakeluke 3 forbi stakeluk 4 ut til ofentlig

Dato 2026-06-15	Oppdragsgiver Boligbygg Oslo KF	Kontakt Igor Kozlov-Sjøstrand	Operatør Lars Rambøll	Adresse Stovner Senter 14A, Oslo	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra stakeluke 3 forbi stakeluk 4 ut til ofentlig	Til ofentlig	Retning Medstrøms			
Dimensjon 150	Material Plast	Avrenning Opphold	Rørtype Avløp felles	Forarbeid Ikke rengjort	Kameratype Slukkamera


Anmerkning
Mye svanker med vann og fett i rør

1:308	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-BL	stakeluke 3 forbi stakeluk 4 ut til ofentlig		
	0,00m	KS1	Korrosjon/slitasje, Gradering 1, KI 12-12	1	
	0,36m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 1-4		
	0,50m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 1-4		
	0,76m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 6-11		
	1,10m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 7-11		
	4,13m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 1-5		
	5,16m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 1-4		
	7,02m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 8-11		
	7,22m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 12-3		
	11,99m	VN3-15-30%	Vannivå, Gradering 3	3	
	13,35m	VN4->30%	Vannivå, Gradering 4	4	
	14,27m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	15,13m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 12-5		
	15,13m	UB2-5-15%-F	Rust, fett og sedimenter, Gradering 2, Type: Fett, KI 8-10	2	
	20,07m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 1-5		
	20,41m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 7-11		
	21,29m	RE-KL02	Retningsendring, KI 2-7		
	22,93m	KM-T	Kum, Type: Tilgjengelig		
	30,21m	RE-KL11	Retningsendring, KI 11-1		
	30,99m	IF	Inspeksjon fullført		

Sammendrag

Foto fra stakeluke 3 forbi stakeluk 4 ut til ofentlig


11:01:11 a.m. / 06-04-2026

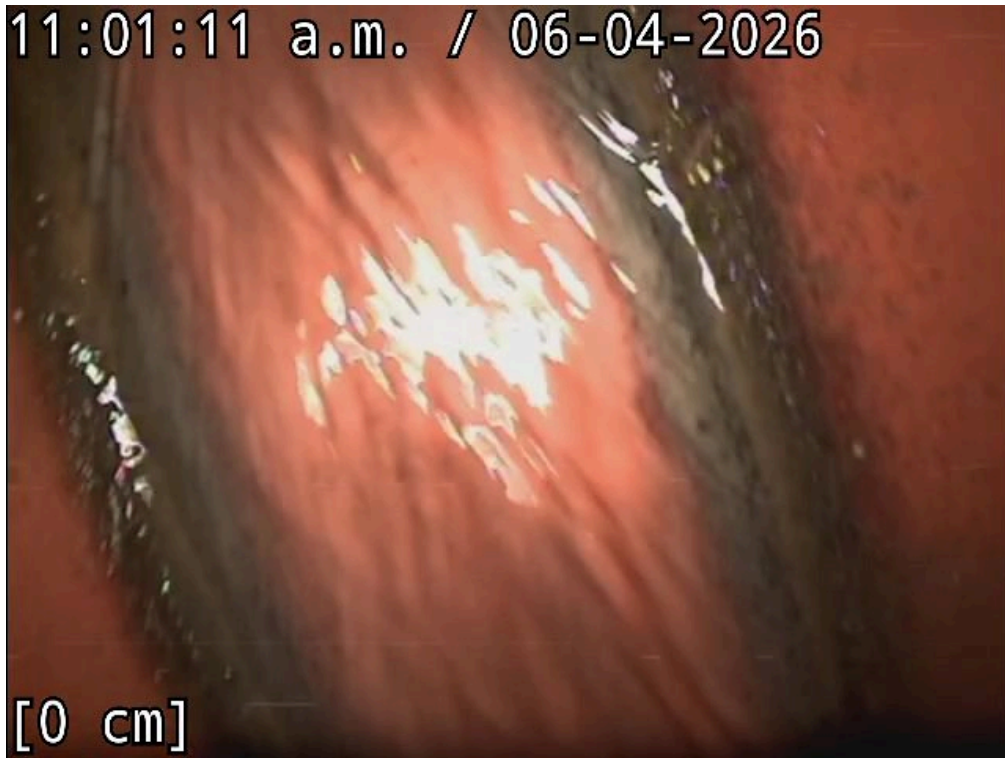

[0 cm]

KS 0,00m Korrosjon/slitasje, Gradering 1, KI 12-12

11:01:25 a.m. / 06-04-2026

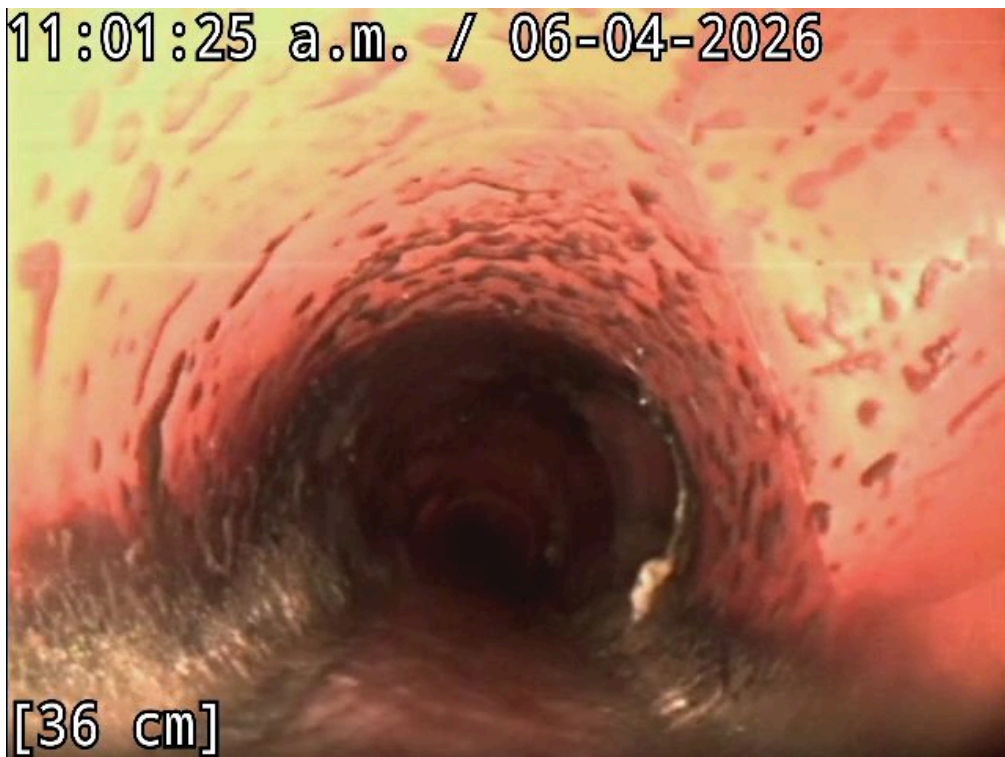

[36 cm]

TK 0,36m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4

11:01:28 a.m. / 06-04-2026



[50 cm]

TK 0,50m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4

11:01:34 a.m. / 06-04-2026



[76 cm]

TK 0,76m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 6-11

11:01:37 a.m. / 06-04-2026



1,1 m

TK 1,10m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-11


11:02:05 a.m. / 06-04-2026



4,13 m

TK 4,13m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-5

11:02:18 a.m. / 06-04-2026

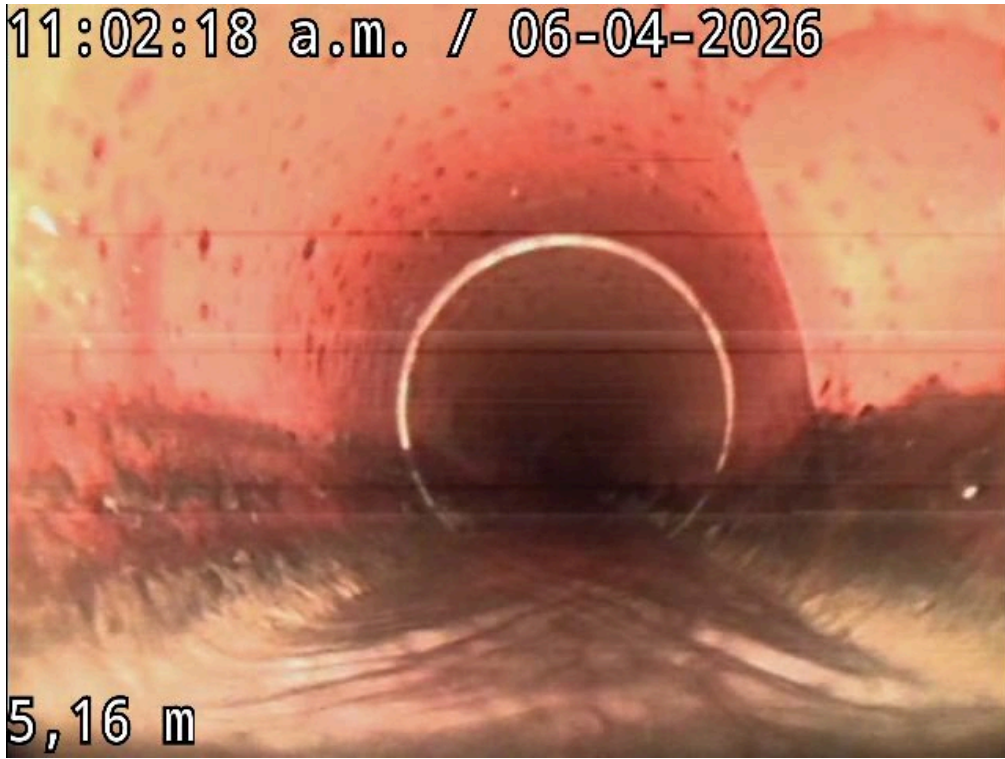

5,16 m

TK 5,16m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-4


11:02:35 a.m. / 06-04-2026



7,02 m

TK 7,02m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 8-11

11:02:40 a.m. / 06-04-2026

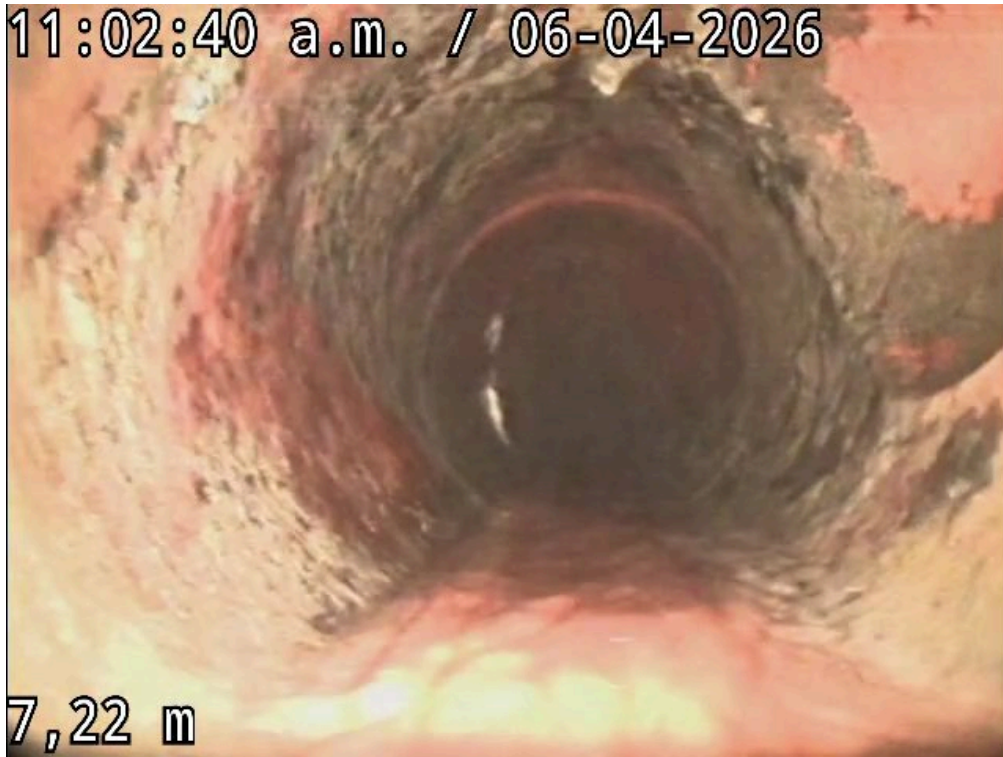

7,22 m

TK 7,22m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 12-3

11:03:16 a.m. / 06-04-2026



11,99 m

VN 11,99m Vannivå, Gradering 3

11:03:33 a.m. / 06-04-2026

13,35 m

VN 13,35m Vannivå, Gradering 4

11:03:47 a.m. / 06-04-2026

14,27 m

VN 14,27m Vannivå, Gradering 2

11:03:56 a.m. / 06-04-2026



15,13 m

TK 15,13m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 12-5

11:03:56 a.m. / 06-04-2026



15,13 m

UB 15,13m Rust, fett og sedimenter, Gradering 2, Type: Fett, KI 8-10

11:04:41 a.m. / 06-04-2026



20,07 m

TK 20,07m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 1-5

11:04:45 a.m. / 06-04-2026



20,41 m

TK 20,41m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-11

11:04:56 a.m. / 06-04-2026



21,29 m

RE 21,29m Retningsending, KI 2-7

11:05:15 a.m. / 06-04-2026



22,93 m

KM 22,93m Kum, Type: Tilgjengelig

11:07:10 a.m. / 06-04-2026



30,21 m

RE 30,21m Retningsending, KI 11-1

11:07:20 a.m. / 06-04-2026



30,99 m

IF 30,99m Inspeksjon fullført

0:00 / 5:16

Klikk her for å laste ned videofilen "Stovner_Senter_14A (3).mp4" (https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/videodownload/52f63e27705c417f6ef18cfc07ae4658c31716fe.mp4/Stovner_Senter_14A%20%283%29.mp4).

Stamme 1


Dato 2026-06-15	Oppdragsgiver Boligbygg Oslo KF	Kontakt Igor Kozlov-Sjøstrand	Operatør Lars Rambøll	Adresse Stovner Senter 14A, Oslo	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Stamme 1	Til bunnledning	Retning Medstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Avrenning Regn	Rørtype Avløp felles	Forarbeid Ikke rengjort	Kameratype Slukkamera

Anmerkning
Vann forbruk fra 15 til 24 metter der man ikke får dokumentert.

1:435	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-VS	Stamme 1		
	0,00m	KS1	Korrosjon/slitasje, Gradering 1, KI 12-12	1	
	3,00m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 5-9		
	3,60m	UB1-<5%-F	Rust, fett og sedimenter, Gradering 1, Type: Fett, KI 12-1,5-8,10	1	
	5,60m	TK-X-PG	Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikert, KI 1-4,7-10		
	8,10m	TK-X-PG	Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikert, KI 11-1,5-7		
	10,50m	TK-X-PG	Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikert, KI 12-2,6-8		
	13,20m	TK-X-PG	Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikert, KI 12-2,6-8		
	15,30m	HI4->30%	Hindring, Gradering 4, KI 12-12	4	
	15,80m	TK-X-PG	Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikert, KI 12-2,6-8		
	24,30m	RE-KL10	Retningsendring, KI 10-2		
	25,10m	RE-KL07	Retningsendring, KI 7-10		
	25,30m	IF	Inspeksjon fullført		

Sammendrag
Mye fett i stammer.

Foto fra Stamme 1

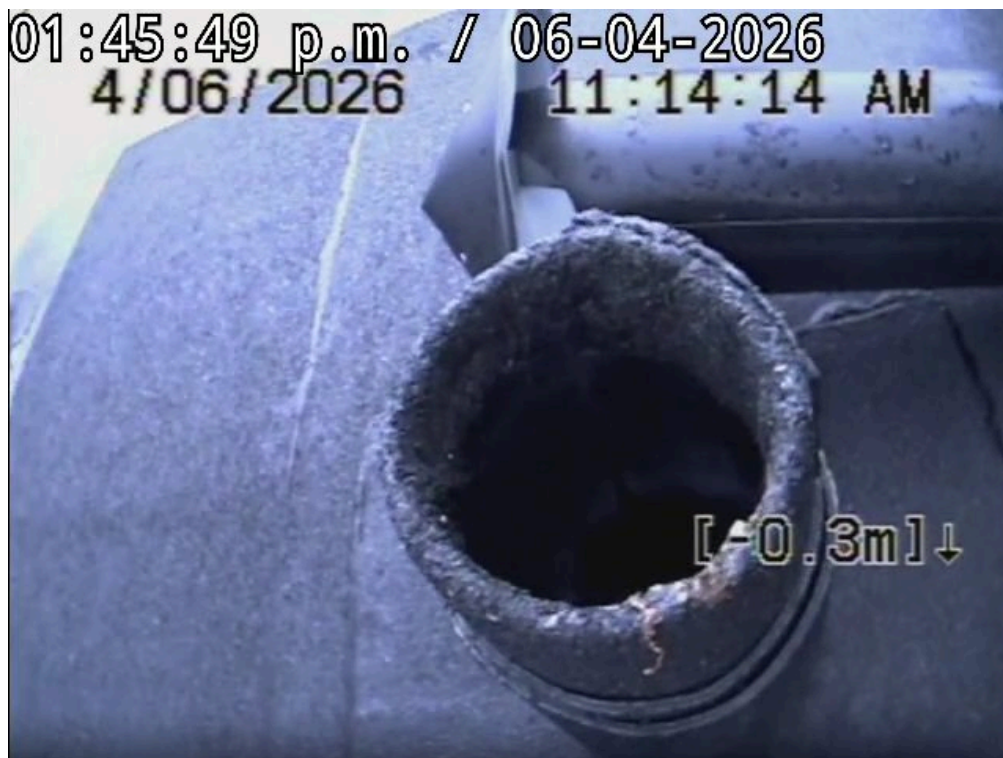

KS 0,00m Korrosjon/slitasje, Gradering 1, KI 12-12



TK 3,00m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 5-9



UB 3,60m Rust, fett og sedimenter, Gradering 1, Type: Fett, KI 12-1,5-8,10



TK 5,60m Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabriert, KI 1-4,7-10



TK 8,10m Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikert, KI 11-1,5-7



TK 10,50m Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikert, KI 12-2,6-8



TK 13,20m Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikert, KI 12-2,6-8



HI 15,30m Hindring, Gradering 4, KI 12-12



TK 15,80m Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikert, KI 12-2,6-8



RE 24,30m Retningsendring, KI 10-2




RE 25,10m Retningsending, KI 7-10



IF 25,30m Inspeksjon fullført

0:00

[Klikk her for å laste ned videofilen "Stovner_Senter_14A_4.mp4_" \(https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/videodownload/49f9d954e51059cca9036f4575f52fb761c18ca5.mp4/Stovner_Senter_14A_4.mp4_\)](https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/videodownload/49f9d954e51059cca9036f4575f52fb761c18ca5.mp4/Stovner_Senter_14A_4.mp4_)

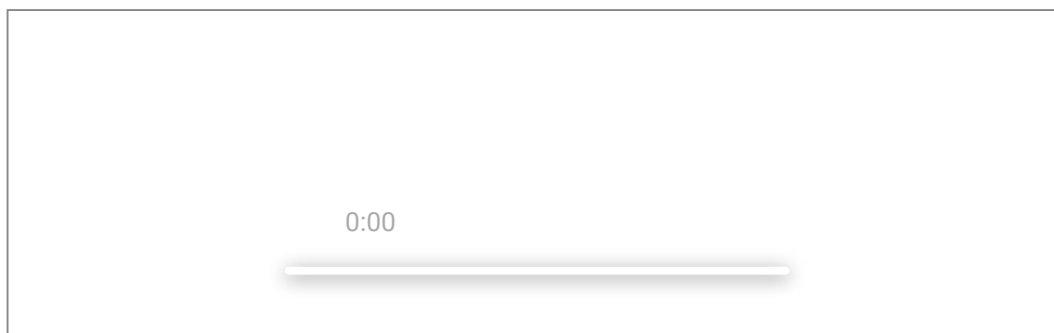


[Klikk her for å laste ned videofilen "Stovner_Senter_14A \(4\).mp4" \(https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/videodownload/bfc051e8530e06ba89d67da6c63155d54cec2fdc.mp4/Stovner_Senter_14A%20%284%29.mp4\)](https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/videodownload/bfc051e8530e06ba89d67da6c63155d54cec2fdc.mp4/Stovner_Senter_14A%20%284%29.mp4)

Stamme 2

Dato 2026-06-15	Oppdragsgiver Boligbygg Oslo KF	Kontakt Igor Kozlov-Sjøstrand	Operatør Lars Rambøll	Adresse Stovner Senter 14A, Oslo	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Stamme 2	Til bundlening	Retning Medstrøms			
Dimensjon 100	Material Plast	Avrenning Regn	Rørtype Avløp felles	Forarbeid Ikke rengjort	Kameratype Slukkamera

Anmerkning

Mye damp i rør, vanskelig å se til kombliger med at det er mye fett til stede

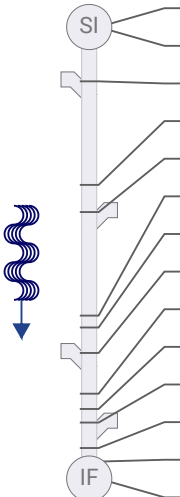1:419	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-VS	Stamme 2		
	0,00m	KS1	Korrosjon/slitasje, Gradering 1, KI 12-12	1	
	3,20m	TK-X-PG	Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikeret, KI 4-6,10-12		
	9,30m	UB3-15-30%-F	Rust, fett og sedimenter, Gradering 3, Type: Fett, KI 12-12	3	
	10,90m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, KI 9-11		
	17,00m	RE-KL09	Retningsendring, KI 9-1		
	17,70m	RE-KL04	Retningsendring, KI 4-8		
	19,20m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, KI 3-6		
	21,60m	RE-KL10	Retningsendring, KI 10-2		
	22,50m	RE-KL04	Retningsendring, KI 4-7		
	23,30m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, KI 7-10		
	24,80m	RE-KL05	Retningsendring, KI 5-8		
	25,60m	RE-KL10	Retningsendring, KI 10-1		
	26,60m	IF	Inspeksjon fullført		

Sammendrag

Mye fett i rør som kan tett rør og skade rør over tid

Foto fra Stamme 2



KS 0,00m Korrosjon/slitasje, Gradering 1, KI 12-12



TK 3,20m Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikert, KI 4-6,10-12



UB 9,30m Rust, fett og sedimenter, Gradering 3, Type: Fett, KI 12-12



TK 10,90m Tilkopling, Type: Prefabriert, KI 9-11



RE 17,00m Retningsending, KI 9-1



RE 17,70m Retningsending, KI 4-8



TK 19,20m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 3-6



RE 21,60m Retningsending, KI 10-2



RE 22,50m Retningsending, KI 4-7




TK 23,30m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-10



TK 23,30m Tilkopling, Type: Prefabrikert, KI 7-10



RE 24,80m Retningsendring, KI 5-8

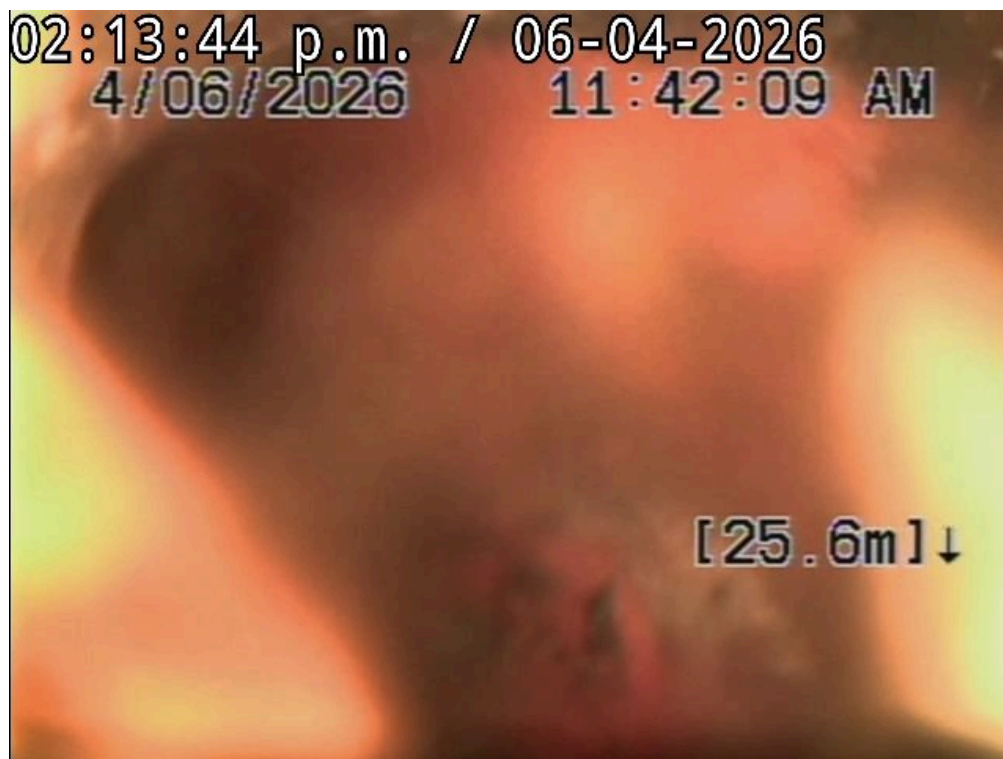

RE 25,60m Retningsending, KI 10-1



IF 26,60m Inspeksjon fullført

0:00

[Klikk her for å laste ned videofilen "Stovner_Senter_14A \(5\).mp4" \(https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/videodownload/6afae06527dfe0bc0a82b0e8ce9d392fc46fd0db.mp4/Stovner_Senter_14A%20%285%29.mp4\)](https://admin.zapit.no/report/0661de2b-ba01-40aa-aa23-fdfa6c730986/media/videodownload/6afae06527dfe0bc0a82b0e8ce9d392fc46fd0db.mp4/Stovner_Senter_14A%20%285%29.mp4)